

F500-D

TRANSMISSOR INTELIGENTE
DE PRESSÃO DIFERENCIAL



ÍNDICE

1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	3
2. TIPOS DE TRANSMISSORES	4
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. DIMENSIONAL	6
6. SUPORTE DE FIXAÇÃO	6
7. F500D TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL	7
8. F500M TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA	8
9. F500A TRANSMISSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	9
10. AJUSTE LOCAL	10
11. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE	14
11.1. CONECTANDO COM O INSTRUMENTO	16
11.2. CALIBRAÇÃO	17
11.3. TRIM DE CORRENTE	18
11.4. DAMP, SAÍDA LINEAR OU RAIZ QUADRADA E UNIDADE DE USUÁRIO	19
11.5. INCLUINDO UNIDADE DE USUÁRIO	20
11.6. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME	22
11.7. MONITORANDO VARIÁVEIS	23
11.8. TRIM E LOOP DE CORRENTE	24
11.9. TRIM INFERIOR E TRIM SUPERIOR	25
11.10. TRIM DE ZERO	26
12. SOBRESSALENTE	27
13. GARANTIA	30

1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO


O transmissor inteligente de pressão **F500** tem como base de funcionamento o princípio de sensor capacitivo. Sensores capacitivos são dispositivos que recebem e respondem a um estímulo físico / químico ou sinal. Por sua vez, esta tecnologia é baseada no conceito do capacitor, podendo detectar a presença de objetos sem o contato destes. O sensor é acionado quando detecta a presença do objeto a uma certa distância. O princípio de funcionamento baseia-se na mudança da capacitância da placa detectora localizada na região denominada sensível.



Mas o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo simples, tratando-se de um componente eletrônico passivo que armazena carga e energia no campo eletrostático. Consiste em dois condutores elétricos (conhecidos como placas) que armazenam cargas opostas. Essas placas são separadas por um tipo especial de isolador (isto é, um não condutor) conhecido como dielétrico. Por estas placas possuírem cargas opostas, o processo de armazenamento é caracterizado pela movimentação e transferência de elétrons de uma placa para outra. A diferença potencial causada por essa movimentação é o mesmo que a energia potencial armazenada na placa. A capacitância de um capacitor é a razão entre a diferença de potencial (DDP) entre as placas e a carga em cada uma das placas. Por sua vez, a capacitância é inversamente proporcional a distância entre as placas e diretamente proporcional a área das placas e a constante dielétrica do material isolante. Baseando-se neste conceito sobre capacitor, os sensores capacitivos funcionam de modo bem semelhante ao capacitor. A diferença está na forma em que são arranjadas as placas. Nos sensores as placas são dispostas paralelamente uma a outra. O princípio de funcionamento baseia-se na mudança da capacitância da placa detectora localizada na região denominada sensível, ou seja, quando o dielétrico do meio varia.

O funcionamento deste sensor capacitivo por sua vez, baseia-se na variação do campo elétrico no espaço em frente ao do eletrodo do sensor, o qual chamamos de zona ativa. O sensor será acionado quando o objeto se aproxima a uma certa distância e o mesmo é posicionado em frente a zona ativa. A distância em que o sensor é acionado é chamada de distância de comutação, a qual pode variar muito dependendo da constante de permissividade do diâmetro do sensor, do material e da massa do corpo aproximado e também na posição ao qual sensor é colocado. O sensor também é composto por um circuito de oscilador RC integrado. Com a aproximação de uma substância metálica ou não metálica na zona ativa, o valor da capacitância alterará. Com a variação da capacitância, a frequência do circuito oscilador muda. Esta mudança de frequência é enviada para um outro circuito chamado de detector, onde este irá transformar a variação da frequência ocasionada pela variação da capacitância em sinal de tensão. O circuito trigger schmitt por sua vez, tem como finalidade transformar o sinal de tensão em uma onda quadrada. Por fim, mas não menos importante, o circuito comutador. O circuito comutador é onde a onda quadrada será excitada e transferida para os circuitos externos.

Sensores capacitivos podem ser utilizados nos mais variados tipos processos, sendo capazes de monitorar e detectar a presença de pós, concentração de gases, objetos e produtos de natureza orgânica e mineral, metais e não metais, sólidos e líquidos, mesmo quando totalmente submersos no produto.

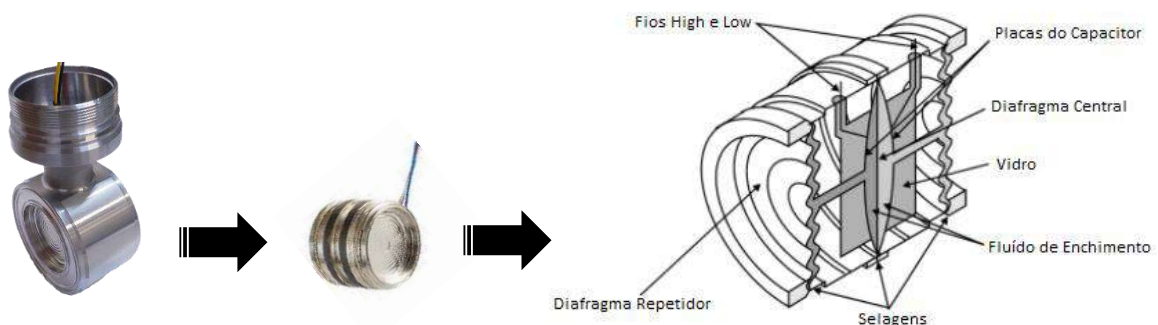

2. TIPOS DE TRANSMISSORES

O transmissor inteligente de pressão **F500** pode ter três modelos: Diferencial, Manométrico e Absoluto. A variação pode ocorrer em função da necessidade da aplicação / processo industrial a ser controlado. Cada tipo implicará, por consequência, em uma junção mecânica diferente justamente devido aos princípios de funcionamento.

Em um transmissor tipo Diferencial, a pressão do processo é aplicada nos dois lados high e low do sensor capacitivo.

Em um transmissor tipo Manométrico, a pressão do processo é aplicada no lado high do sensor, enquanto o lado low fica aberto para a atmosfera.

Em um transmissor tipo Absoluto, a pressão do processo é aplicada no lado high do sensor, enquanto que no lado low encontra-se uma câmara de vácuo.



3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Açúcar e Alcool
- Fertilizantes
- Química
- Alimentos e Bebidas
- Petroquímica
- Farmacêutica
- Energia
- Plástico
- Entre outras

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transmissor inteligente de pressão **F500**.

Exatidão	± 0,075%
Sinal de saída	4 a 20 mA
Protocolo de comunicação	Hart
Alimentação	9 a 32 Vcc, sem polaridade – 12 mA
Temperatura de operação	-20 °C a 100 °C
Temperatura de estocagem	-20 °C a 100 °C
Temperatura de ambiente	-20 °C a 85 °C
Tipos de saída	Linear e raiz quadrada
Grau de proteção	IP66
Tempo de resposta	50 ms
Rangeabilidade	80:1
Estabilidade térmica	± 0,15% URL, 5 anos
Display	Tipo backlight
Peso aproximado com suporte	3,5 kg para versão diferencial e manométrica

5. DIMENSIONAL



6. SUPORTE DE FIXAÇÃO

O transmissor inteligente de pressão **F500**, modelos diferencial, manométrica e absoluta, acompanha suporte de fixação, adequado para a montagem em tubos de 2" de diâmetro. Disponível em duas versões: aço carbono e aço inox (opções estas a serem definidas e escolhidas no código de venda).



7. F500D TRANSMISSOR INTELIGENTE DE PRESSÃO DIFERENCIAL

O transmissor inteligente de pressão diferencial **F500D** é aquele ideal para aplicações onde haverá pressão do processo nos dois lados do sensor capacitivo, tanto no lado high quanto no lado low. Obrigatoriamente sai de fábrica com dois adaptadores ou castanhas, bem como com duas sangrias.

A seguir temos o código de venda para aquisição e ao longo deste manual de instrução e operação, mais especificamente na seção de sobressalentes, os códigos de venda para aquisição de spare parts.



PRODUTO									
F500D	: Transmissor Inteligente De Pressão Diferencial								
	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO								
	H	: 4 a 20 mA Hart							
		RANGE							
	0	: -100 a 100 mmH ₂ O							
	1	: -500 a 500 mmH ₂ O							
	2	: -5000 a 5000 mmH ₂ O							
	3	: -25000 a 25000 mmH ₂ O							
	4	: -25 a 25 Kgf / cm ²							
	5	: -68 a 68 Kgf / cm ²							
	6	: -160 a 160 Kgf / cm ² (Sob Consulta).							
		MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO							
	1	: Aço Inox - Óleo Silicone							
		MATERIAL DO CORPO DO SENSOR							
	I	: Aço Inox							
		MATERIAL DA CARÇAÇA							
	A	: Alumínio							
		CONEXÃO ELÉTRICA							
	1	: 1/2 NPT							
		CONEXÃO AO PROCESSO							
	1	: 1/4 - 18 NPT (Com Adaptador / Castanha)							
	R	: Selo Remoto Acoplado							
		SUPORTE DE FIXAÇÃO							
	0	: Sem Suporte							
	1	: Com Suporte Tipo U - Aço Carbono							
	2	: Com Suporte Tipo U - Aço Inox							
		PINTURA							
	0	: Padrão							
	Z	: Especial (Ver Notas)							
F500D	H	3	1	I	A	1	1	1	0

8. F500M TRANSMISSOR INTELIGENTE DE PRESSÃO MANOMÉTRICA

O transmissor inteligente de pressão manométrica **F500M** é aquele ideal para aplicações onde haverá pressão do processo no lado high do sensor capacitivo, enquanto que o lado low fica aberto para a atmosfera. Obrigatoriamente sai de fábrica com um adaptador ou castanha, bem como com uma sangria.

A seguir temos o código de venda para aquisição e ao longo deste manual de instrução e operação, mais especificamente na seção de sobressalentes, os códigos de venda para aquisição de spare parts.



PRODUTO									
F500M	: Transmissor Inteligente De Pressão Manométrica								
	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO								
	H	: 4 a 20 mA Hart							
		RANGE							
		0	: 0 a 100 mmH ₂ O						
		1	: 0 a 500 mmH ₂ O						
		2	: 0 a 5000 mmH ₂ O						
		3	: 0 a 25000 mmH ₂ O						
		4	: 0 a 25 Kg / cm ²						
		5	: 0 a 68 Kg / cm ²						
		6	: 0 a 160 Kg / cm ² (Sob Consulta).						
			MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO						
		1	: Aço Inox - Óleo Silicone						
			MATERIAL DO CORPO DO SENSOR						
		I	: Aço Inox						
			MATERIAL DA CARÇAÇA						
		A	: Alumínio						
			CONEXÃO ELÉTRICA						
		1	: 1/2 NPT						
			CONEXÃO AO PROCESSO						
		1	: 1/4 - 18 NPT (Com Adaptador / Castanha)						
		R	: Selo Remoto Acoplado						
			SUPORTE DE FIXAÇÃO						
		0	: Sem Suporte						
		1	: Com Suporte Tipo U - Aço Carbono						
		2	: Com Suporte Tipo U - Aço Inox						
			PINTURA						
		0	: Padrão						
		Z	: Especial (Ver Notas)						
F500M	H	3	1	I	A	1	1	1	0

9. F500A TRANSMISSOR INTELIGENTE DE PRESSÃO ABSOLUTA

O transmissor inteligente de pressão absoluta **F500A** é aquele ideal para aplicações onde haverá pressão do processo no lado high do sensor capacitivo, enquanto que o lado low há uma câmara com vácuo. Obrigatoriamente sai de fábrica com um adaptador ou castanha, bem como com uma sangria.

A seguir temos o código de venda para aquisição e ao longo deste manual de instrução e operação, mais especificamente na seção de sobressalentes, os códigos de venda para aquisição de spare parts.



PRODUTO									
F500A	: Transmissor Inteligente De Pressão Absoluta								
	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO								
	H	: 4 a 20 mA Hart							
		RANGE							
		1	: 0 a 500 mmH ₂ O						
		2	: 0 a 5000 mmH ₂ O						
		3	: 0 a 25000 mmH ₂ O						
		4	: 0 a 25 Kg / cm ²						
		5	: 0 a 68 Kg / cm ²						
		6	: 0 a 160 Kg / cm ² (Sob Consulta).						
			MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO						
		1	: Aço Inox - Óleo Silicone						
			MATERIAL DO CORPO DO SENSOR						
		I	: Aço Inox						
			MATERIAL DA CARÇAÇA						
		A	: Alumínio						
			CONEXÃO ELÉTRICA						
		1	: 1/2 NPT						
			CONEXÃO AO PROCESSO						
		1	: 1/4 - 18 NPT (Com Adaptador / Castanha)						
		R	: Selo Remoto Acoplado						
			SUPORTE DE FIXAÇÃO						
		0	: Sem Suporte						
		1	: Com Suporte Tipo U - Aço Carbono						
		2	: Com Suporte Tipo U - Aço Inox						
			PINTURA						
		0	: Padrão						
		Z	: Especial (Ver Notas)						
F500A	H	3	1	I	A	1	1	1	0

10. AJUSTE LOCAL

As funções de ajuste local incluem: Trim de Zero, Damping, Unidade, Range.

A tabela a seguir mostra os códigos de operação e corresponde a sua função:

CARACTERES EXIBIDO NO CANTO INFERIOR ESQUERDO.	FUNÇÃO.
0	Valor display
1	o usuário pode digitar o código de operação, como 2,3,5,6 ou 7, para executar a função correspondente respectivamente.
2	Configuração da unidade PV.
3	Configuração do valor da faixa inferior.
4	Configuração do valor da faixa superior.
5	Damping.
6	Trim de zero.
7	Configuração de zero e span.

CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PV.

Pressione a tecla **Z** para entrar no modo de menu.

A parte inferior esquerda do display mostra o código de operação **1** para indicar a função “Código de Operação de Entrada”. O primeiro **0** começará a piscar.




Pressione a tecla **Z** para mudar até que o último **0** começa a piscar.

Pressione a tecla **S** para alterar o valor.


Introduzir vários códigos de operação para executar a função correspondente.

Por exemplo introduza **2** para definir a unidade.

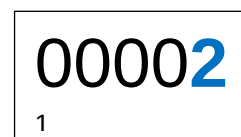

Pressione a tecla **S** até o último número ser **2**, então pressione a tecla **Z**.

A seta para baixo começará a piscar.

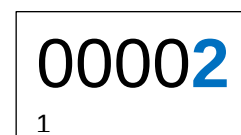

Pressione a tecla **S** para salvar o código de operação. A parte inferior esquerda do display mostrará o código de operação **2** para indicar entrar na função “Configurações da Unidade.”



CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÍNIMO.

Introduza o código de operação para executar a função correspondente, respectivamente.

Entrada **** **3** (* significa o número aleatório), entrada de Definição do Valor do Intervalo Inferior do PV.

0.0000
3 kPa

Entrada **** **5** (* significa o número aleatório), entrada em Ajuste de Amortecimento.

2.0000
5 S

Entrada **** **6** (* significa o número aleatório), entrada em Trim de Zero.

1.000
6 NO

Entrada **** **8** (* significa o número aleatório), entrada em Tipo de Saída.

1.000
8 LIN

CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÁXIMO.

Depois de concluir a definição do valor inferior do PV. Introduza o valor do intervalo superior do PV. A forma de introduzir um valor superior é a mesma para introduzir o valor inferior (Favor consultar PV para valor de faixa inferior).

1.0000
4 kPa

CONFIGURAÇÃO DAMPING.

Insira o código de operação **5** para entrar no ajuste de damping, ou ele entrará automaticamente em damping.

A forma de introduzir o valor de damping é a mesma para introduzir um valor inferior (Consultar PV valor de faixa de valor baixo).

2.0000
5 S

CONFIGURAÇÃO DO TIPO SAÍDA.

O **F500** entrará automaticamente em “Configuração de Saída” após Trim de zero.

Digite o código de operação “8”. No modo de configuração de tipo de saída, o código de operação “08” é exibido na parte inferior esquerda do display. “LIN” ou “SQRT” serão exibidos na parte inferior.

Pressione a tecla **S**, então o símbolo “LIN” piscará, indicando entrar no modo de saída e a seleção é “Modo de Saída Linear.”

Pressione novamente a tecla “S” para alterar, o símbolo “SQRT” pisca, indicando que a seleção é “Modo da Saída da Raiz Quadrada.”

Pressione a tecla M ou Z para salvar a saída e concluir a configuração.

1.000
8 LIN

1.000
8 LIN

1.000
8 SQRT

1.000
0

TRIM DE ZERO.

Pressione a tecla C e Z simultaneamente, e segurando por menos de 5 segundos.

Digite o código de operação “6”.

Após o ajuste dos valores de damping.

No modo função Trim de Zero, o código de operação “6” é exibido na parte inferior esquerda do display e o valor da pressão é exibido no meio. “YES” ou “NO” será exibido na parte inferior.

Pressione a tecla “S” para mudar, o símbolo “YES” piscará, indicando que a seleção é “TRIM”.

Ao exibir “YES”, pressione a tecla “C” ou a tecla “Z” para executar a função Zero Trim.

O valor da pressão será ajustado para “0” após o funcionamento bem-sucedido.

1.000
6 NO

1.000
6 NO

1.000
6 YES

1.000
8 LIN

TRIM DE BAIXA.

Pressionando as teclas “C” e “S” simultaneamente, e mantendo pressionado pelo Menos 5 segundos, ele entrará no modo TRIM de baixa.

Digite o código de operação “9” da seguinte forma:

Pressione a tecla “Z” para entrar no modo de manu. A parte inferior esquerda do display mostrará o código de operação “1” para indicar a função “Código de Operação de Entrada.”

O primeiro zero começará a piscar.


Pressione a tecla “Z” para mudar até que o último “0” comece a piscar.

Pressione a tecla “S” para aumentar o número de ajuste até “9”.

Pressione a tecla “Z”, a seta para baixo começará a piscar.



00000
1

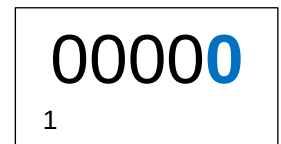


00000
1



00009
1



00009
1

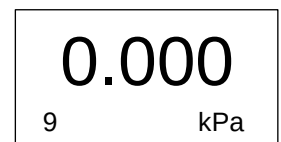

0.000
9 kPa


TRIM DE ALTA.

Entre no modo Trim da baixa e, em seguida, pressione a tecla “Z” ou “C” para pular a compensação baixa e entrar no modo **TRIM** de alta, e a parte inferior esquerda do display exibirá o código de operação “10”.

Ele entrará automaticamente em “**High Trim**” depois de operar com sucesso “**Low Trim**”.

Use as seguintes etapas para **TRIM**:

1. Usando uma fonte de pressão aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado mais alto.
2. Introduza a pressão de referência para calibrar. O método de entrada de dados refere-se à “Configuração do Valor da Taxa Inferior do PV”.

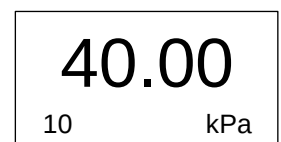

40.00
10 kPa

AJUSTE DE ZERO SPAN

Pressionando simultaneamente as teclas S e Z, e mantendo pressionado pelo menos 5 segundos, ele entrará no modo de ajuste de Zero e Span e o código de operação "07" será exibido na parte inferior esquerda do display.


1.000
7

Use as seguintes etapas para ajustar o Zero e Span:

- 1 – Usando uma fonte de pressão, aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado inferior.
- 2 – Pressione o tecla Z durante cinco segundos para ajustar o ponto de 4mA.
- 3 – Aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado mais alto.
- 4 – Pressione a tecla S durante cinco segundos para ajustar o ponto de 20mA. Verifique se a saída é de 20mA.

11. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE

Os transmissores da linha **F500** são configurados através do software Hart Config Tool, o qual é gratuito e encontra-se disponível no website. Faz-se necessário uma interface de comunicação Hart, de qualquer modelo / fabricante.

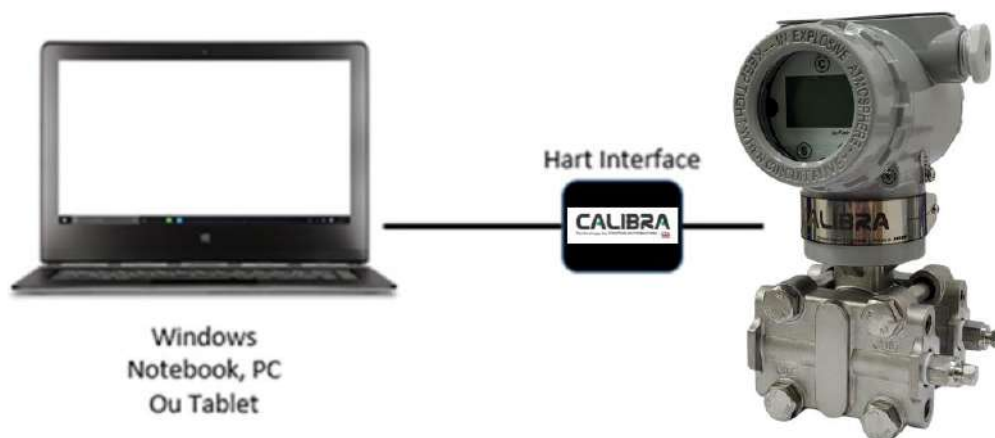

The screenshot shows the "HART Config Tool" software window. The title bar is blue with the text "HART Config Tool" and a red "X" button. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Informations
 - Transmitter informations (checked)
 - Poll address (checked)
 - Information (checked)
 - More Information (checked)
- Configuration
- Monitor
- Transmitter Trim
- Maintenance
- User Trim
- Manufacturer Trim
- Advanced Function

Main Content Area:

Message: [Empty text box]

Sensor informations:

PV Snsr Unit:	degC
PV USL:	850.000
PV LSL:	-200.000
PV Min span:	1.000
PV Snsr s/n:	16777215

Transmitter informations:

PV Units:	degC
PV URV:	100.000
PV LRV:	0.000
PV Damp:	0.000
PV Xfer fnctn:	Linear

Bottom Bar:

[Dropdown] [Red X Icon] COM Port: COM12 [Dropdown] File Operate Polling

11.1. CONECTANDO COM O INSTRUMENTO

Certifique que o instrumento e a interface Hart estejam ligados.

Acesse o software Hart Config Tool e clique no botão "Polling 0" no canto inferior direito.

IMPORTANTE

Caso necessário, um resistor deverá ser ligado em série com o positivo do instrumento.

Escolhendo o botão "Information" aparecêá todas as informações contidas no instrumento

The screenshot displays the 'Information' screen of the Hart Config Tool. On the left is a vertical menu with the following options: Information, Configuration, Monitor, Transmitter Adjustment, Transmitter Test, Maintenance, User Calibration, Manufacturer Calibration, and Advanced Functions. The 'Information' option is currently selected. The main area of the screen is divided into two sections: 'Sensor Information' and 'Transmitter Information'. Each section contains several fields with their respective values. At the bottom of the screen, there is a status bar with a dropdown menu, a red 'X' icon, a 'COM' dropdown menu set to 'COM1', and three buttons: 'File', 'Polling', and 'Polling 0'.

Sensor Information:	
PV (Process Variable) Sensor Unit:	mmH2O
PV USL (Upper Sensor Limit):	25538.691
PV LSL (Lower Sensor Limit):	-25538.691
PV Min Span:	0.001
PV Sensor S/N:	86051

Transmitter Information:	
PV Unit:	mmH2O
PV URV (Upper Range Value):	25000.000
PV LRV (Lower Range Value):	0.000
PV Damp:	0.000
Xfer Fcnctn(Transfer Function):	Linear

COM: COM1 | File | Polling | Polling 0

11.2. CALIBRAÇÃO

Para ajustar o range de calibração basta escolher o botão "Configuration".

Na sub-opção "Range" serão exibidas as faixas mínima e máxima (quadro "Sensor Information") e logo na sequência a faixa de trabalho no qual o instrumento encontra-se configurado (quadro "Output Range").

Para alterar essa faixa e ajustá-la basta selecionar nas caixas de LRV (pressão baixa ou valor mínimo) e URV (pressão alta ou valor máximo). Fazendo alteração, clique no botão "Write" para confirmar e salvar.

The screenshot displays a software interface for instrument calibration. On the left is a vertical menu with the following options: Information, Configuration, Range (highlighted with a green circle), Zero/Span Setup (highlighted with a green circle), Output (highlighted with a green circle), Fault Protection (highlighted with a green circle), Monitor, Transmitter Adjustment, Transmitter Test, Maintenance, User Calibration, Manufacturer Calibration, and Advanced Functions. The main area is titled 'Configuration' and contains two sections: 'Sensor Information' and 'Transmitter Output Range'. The 'Sensor Information' section includes fields for 'PV Sensor S/N' (66051), 'PV USL' (25538.691), 'PV LSL' (-25538.691), 'PV Sensor Unit' (mmH2O), and 'PV Min Span' (0.001). The 'Transmitter Output Range' section includes a dropdown for 'PV Unit' (mmH2O), and input fields for 'PV URV' (25000.000) and 'PV LRV' (0.000). At the bottom of the main area are 'Read' and 'Write' buttons. The bottom status bar shows a dropdown menu, a red 'X' icon, 'COM: COM1', and buttons for 'File', 'Polling', and 'Polling 0'.

Sensor Information:	
PV Sensor S/N:	66051
PV USL:	25538.691
PV LSL:	-25538.691
PV Sensor Unit:	mmH2O
PV Min Span:	0.001

Transmitter Output Range:	
PV Unit:	mmH2O
PV URV:	25000.000
PV LRV:	0.000

Read Write

COM: COM1 File Polling Polling 0

11.3. TRIM DE CORRENTE

Para realiza o trim de corrente, escolha o botão "Configuration" e a sub-opção "Zero / Span Setup".

Na tela ao lado que se abrirá, escolha o botão "Zero: 4mA" para ajustar o valor da corrente em 4 mA, tendo como referência o valor mínimo (LRV). Escolha o botão "Span: 4mA" para ajustar o valor da corrente em 20 mA, tendo como referência o valor máximo (URV).

The screenshot shows a software interface for configuring a transmitter. On the left is a vertical menu with the following items: Information, Configuration, Range (with a green checkmark), Zero/Span Setup (with a green checkmark), Output (with a green checkmark), Fault Protection (with a green checkmark), Monitor, Transmitter Adjustment, Transmitter Test, Maintenance, User Calibration, Manufacturer Calibration, and Advanced Functions. The main area displays the 'Zero / Span Setup' configuration. It includes a 'PV Range' section with 'PV Unit' set to 'mA/20', 'PV URV' set to '25000.000', and 'PV LRV' set to '0.000'. Below this are two sections: 'Zero Setup' and 'Span Setup'. The 'Zero Setup' section contains the text 'Set the current value of PV as LRV, i.e., Zero, but the Span will not be changed.' and a button labeled 'Zero: 4mA'. The 'Span Setup' section contains the text 'Set the current value of PV as URV, but the Zero will not be changed.' and a button labeled 'Span: 20mA'. At the bottom of the interface, there is a status bar with a dropdown menu showing 'COM1', a 'File' button, and 'Polling' and 'Polling 0' indicators.

11.4. DAMP, SAÍDA LINEAR OU RAIZ QUADRADA E UNIDADE DE USUÁRIO

Para ajustar opções como Damp, tipo de saída para linear ou extração de raiz quadrada, bem como escolher as unidades a serem exibidas no display, escolha o botão "Configuration" e na sequência a sub-opção "Output".

Na tela ao lado que se abre, escolha no quadro "Output Characteristics" as opções de Damp, função linear ou raiz quadrada.

Logo no quadro abaixo, selecione o desejado para o Display 1 e Display 2.


The screenshot shows a software interface for configuring an output device. On the left is a vertical menu with the following items: Information, Configuration, Range, Zero/Span Setup, Output, Fault Protection, Monitor, Transmitter Adjustment, Transmitter Test, Maintenance, User Calibration, Manufacturer Calibration, and Advanced Functions. The 'Configuration' menu item is selected. The main area is titled 'Output Characteristics' and contains two sections: 'Output Characteristics' and 'Display 1:'. The 'Output Characteristics' section has three fields: 'PV Damp' with a value of 0.000 and a unit 's', 'Xfer Fcnctn' set to 'Linear', and 'SQRT Mode' set to 'Current'. The 'Display 1:' section has two fields: 'Var. Type' set to 'Percent' and 'Decimal Places' set to 0. Below these sections are 'Read' and 'Write' buttons. At the bottom of the interface, there is a status bar with a dropdown menu, a red 'X' icon, 'COM: COM1', and buttons for 'File', 'Polling', and 'Polling 0'.

11.5. INCLUINDO UNIDADE DE USUÁRIO


Para incluir uma unidade de usuário, escolha o botão "Configuration" e a sub-opção "Range". No quadro "Transmitter Output Range", opção "PV Unit" selecione a unidade desejada.

Caso a unidade a ser escolhida não se encontra listada para escolha, será necessário fazer um ajuste simples conforme descrito a seguir:

a) No "PV Unit" selecione "Special". Neste momento, o valor da calibração automaticamente será convertida em kpa.

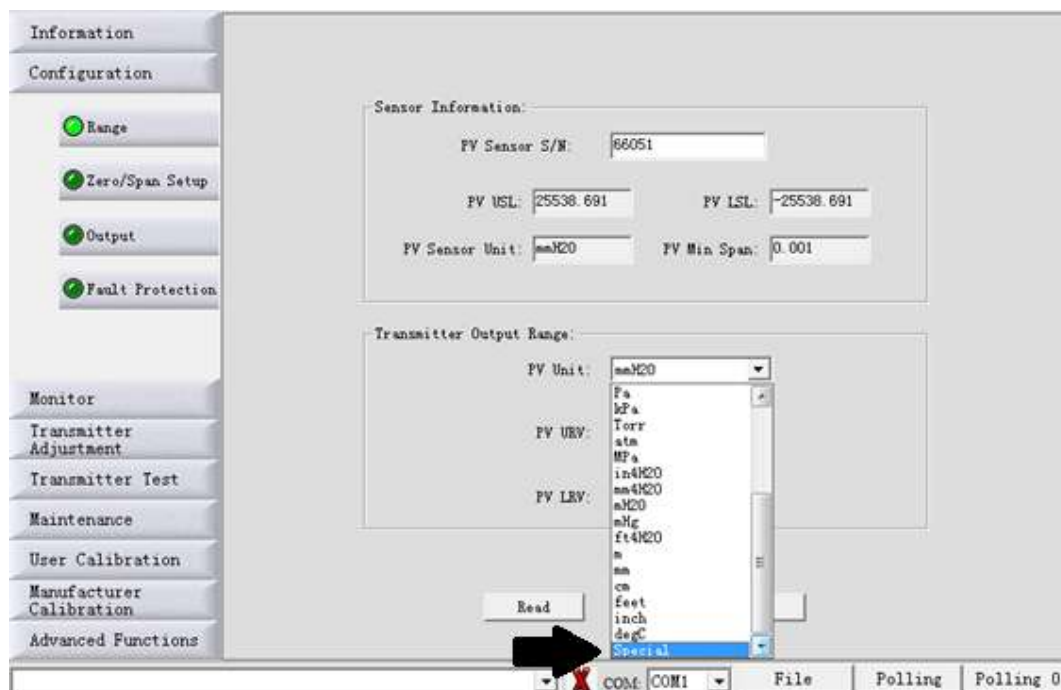

b) Vá até o último botão "Advanced Functions" e escolha a sub-opção "Additional Functions" conforme tela seguir.

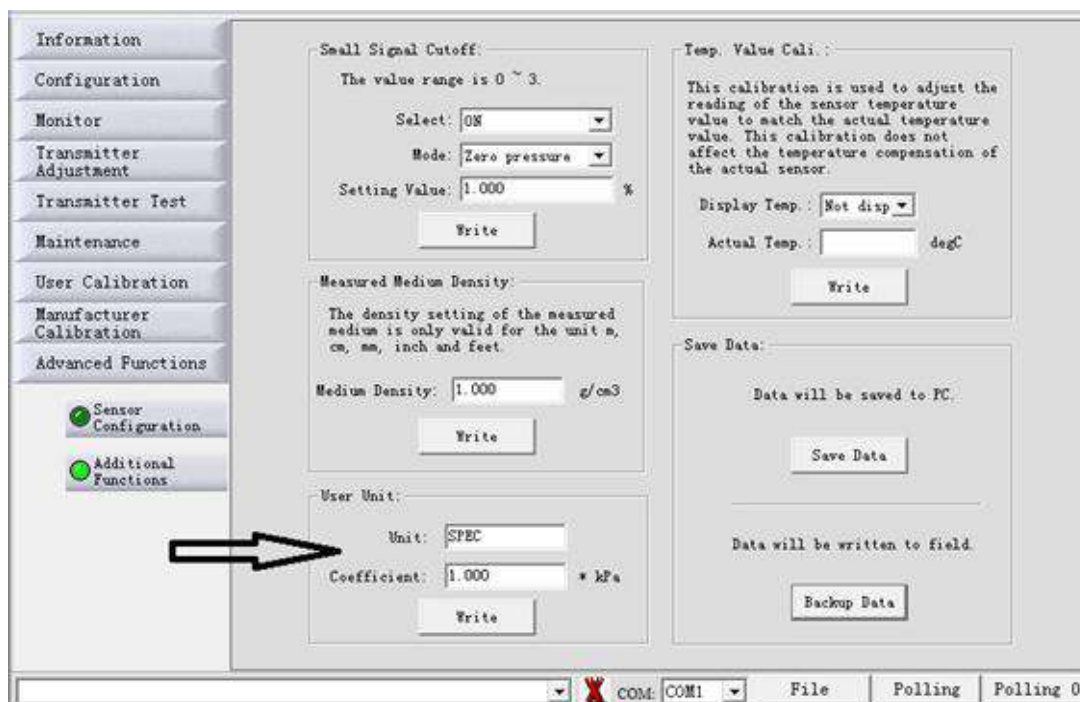

Na caixa "User Unit", apontada pela seta da figura anterior, escreva a unidade de usuário na qual deseja utilizar. Insira o valor do "Coefficient", o qual deverá ser sempre o valor máximo da faixa de calibração dividido pelo valor máximo da faixa de unidade de usuário.

Exemplo:


O instrumento trabalha de 0 a 25000 mmH₂O, onde transformado em Kpa será de 0 a 244727 kpa.

A unidade de usuário que se deseja trabalhar é de 0 a 200 m³/h.

Então o valor do "Coefficient" será $244727 \div 200$, cujo resultado será 1223.63 (ou 1224 com o arredondamento de casa decimal).

$$\frac{\text{Valor máximo da faixa}}{\text{Valor máximo da unidade}}$$


A partir deste ajuste, a unidade de usuário m³/h, que não existia na lista de seleção, começa a aparecer no display do instrumento.

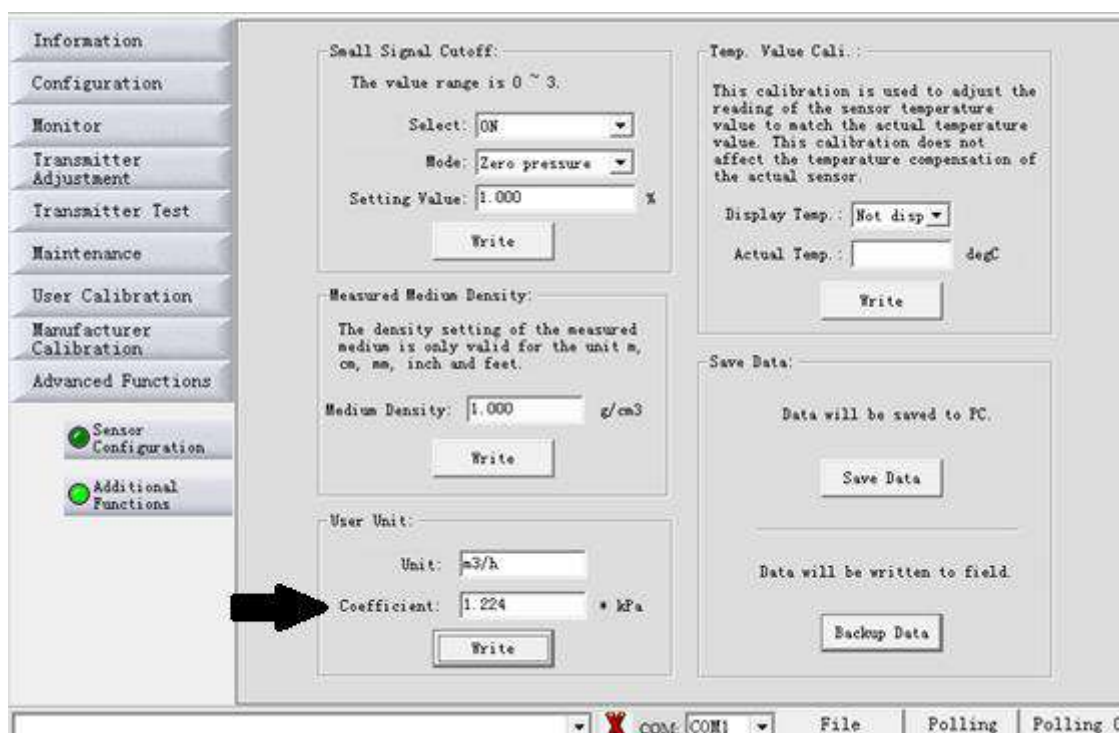

11.6. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME


Para habilitar a proteção de escrita, evitando que não seja permitido mudança na configuração já efetuada e salvas na memória do instrumento, basta escolher o botão "Configuration" e a sub-opção "Fault Protection".

Nesta mesma tela encontra-se também a possibilidade de ajuste de alarme, no qual pode selecionar uma opção de corrente muito baixa ou muito alta para enviar um sinal de alarme.

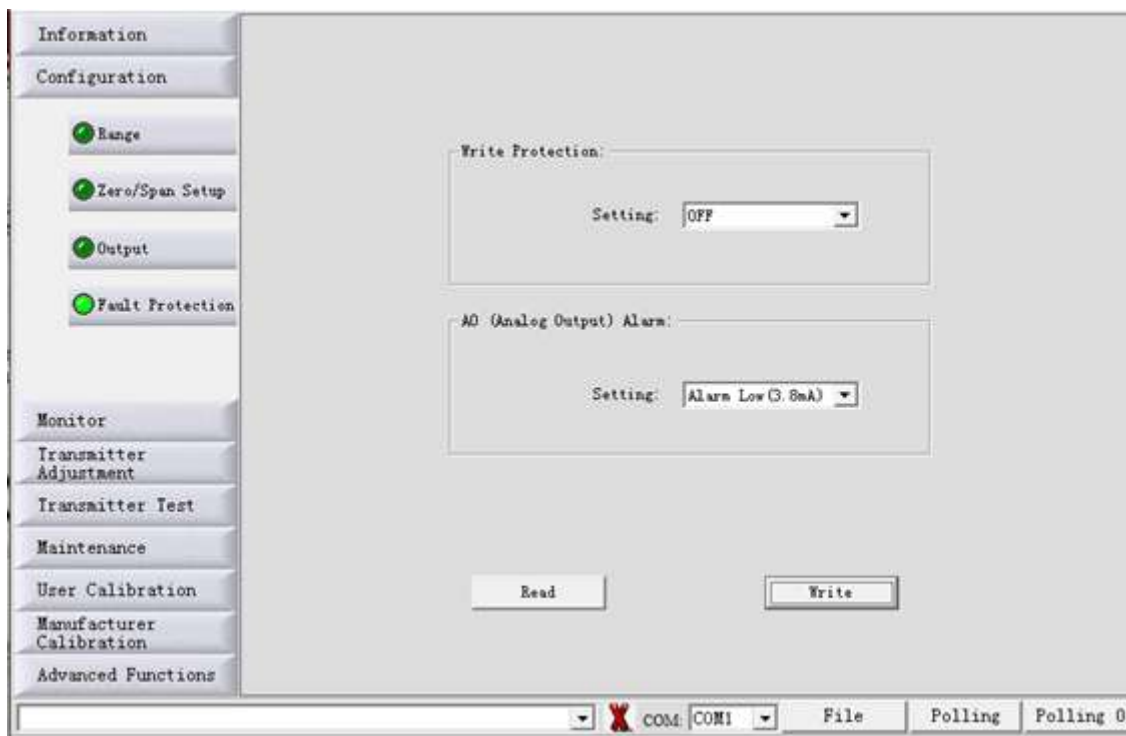


11.7. MONITORANDO VARIÁVEIS

Escolha o botão "Monitor" e a sub-opção "Process Variable". Será disponibilizada uma tela onde poderão ser selecionadas variáveis para serem monitoradas e exibidas em gráfico.

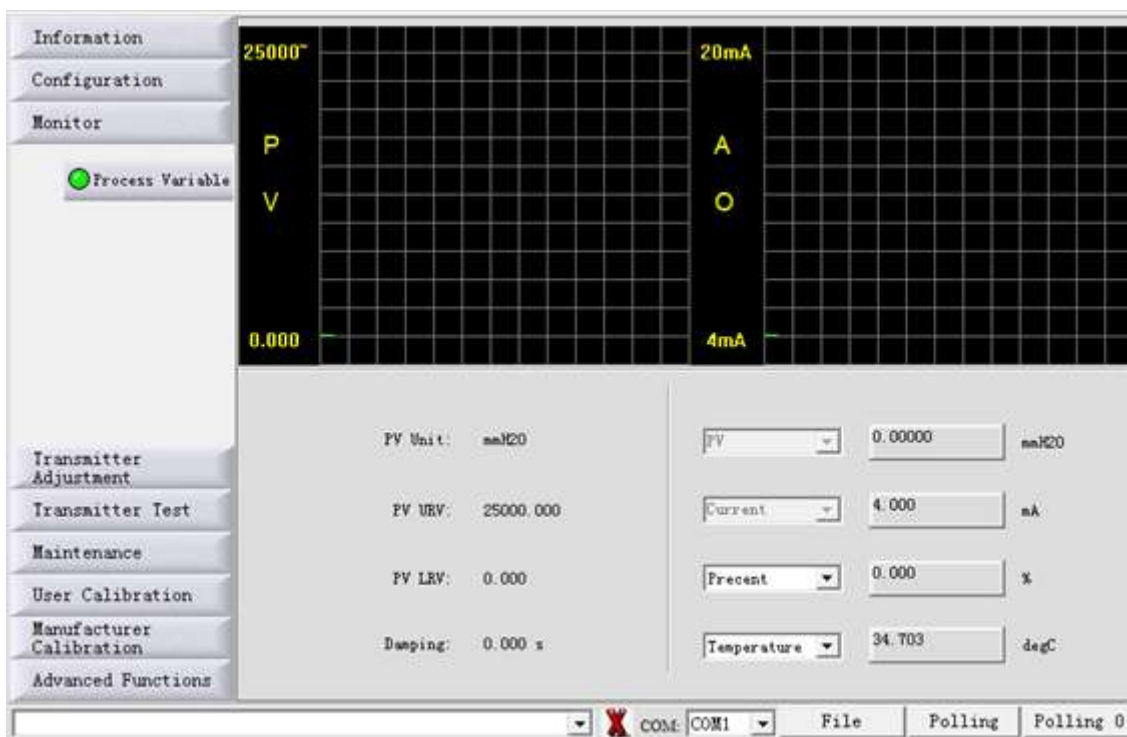

11.8. TRIM E LOOP DE CORRENTE

Escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "D/A Adjustment" para efetuar o trim de corrente (4 a 20 mA), utilizando como referência um multímetro. Para realizar uma simulação e teste com vários valores de corrente, veja as opções no quadro "Current Loop Test".

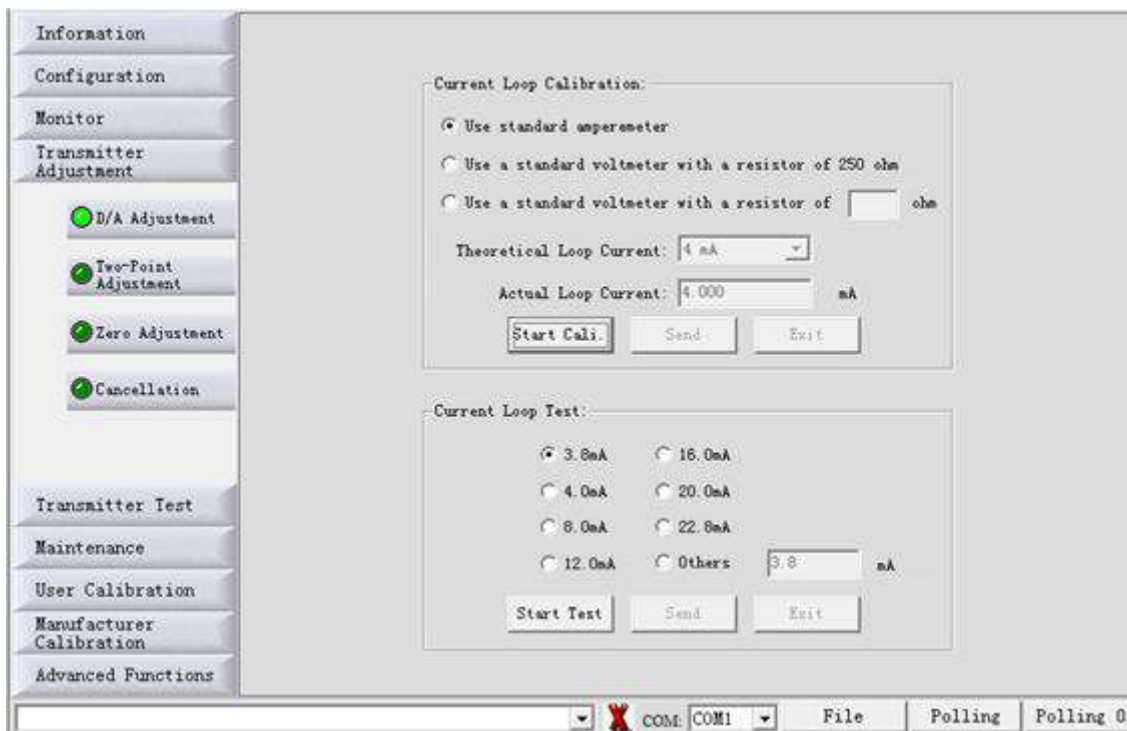

11.9. TRIM INFERIOR E TRIM SUPERIOR

Para realizar os trims de pressão, escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "Two-Point Adjustment".


The screenshot shows a software interface for transmitter adjustment. On the left is a vertical menu with the following items: Information, Configuration, Monitor, Transmitter Adjustment (highlighted), D/A Adjustment, Two-Point Adjustment (highlighted with a green circle), Zero Adjustment (highlighted with a green circle), Cancellation (highlighted with a green circle), Transmitter Test, Maintenance, User Calibration, Manufacturer Calibration, and Advanced Functions. The main area is titled "Two-Point Adjustment:" and contains an "Options:" dropdown menu, an "Adjusted Value:" input field with a "mmH2O" unit label, and a "Write" button. Below this is a "Readout:" section with two columns: "URV Adjustment:" and "LRV Adjustment:". Each column has a "Value:" input field with a "mmH2O" unit label and a "Read" button at the bottom. At the very bottom of the window, there is a status bar with a red X icon, a "COM:" dropdown menu set to "COM1", and three buttons: "File", "Polling", and "Polling 0".

Na caixa de seleção "Options" pode ser escolhido se deseja fazer um trim inferior ou um trim superior.

This is a close-up of the "Options:" dropdown menu from the previous screenshot. The menu is open, showing two options: "URV Adjustment" (highlighted in blue) and "LRV Adjustment". Below the dropdown is the "Adjusted Value:" input field with a "mmH2O" unit label and a "Write" button. The "Readout:" section below is also visible, showing the "URV Adjustment:" and "LRV Adjustment:" columns with their respective "Value:" input fields and "mmH2O" unit labels, and a "Read" button at the bottom.

11.10. TRIM DE ZERO

Para realizar o trim de zero, escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "Zero Adjustment".

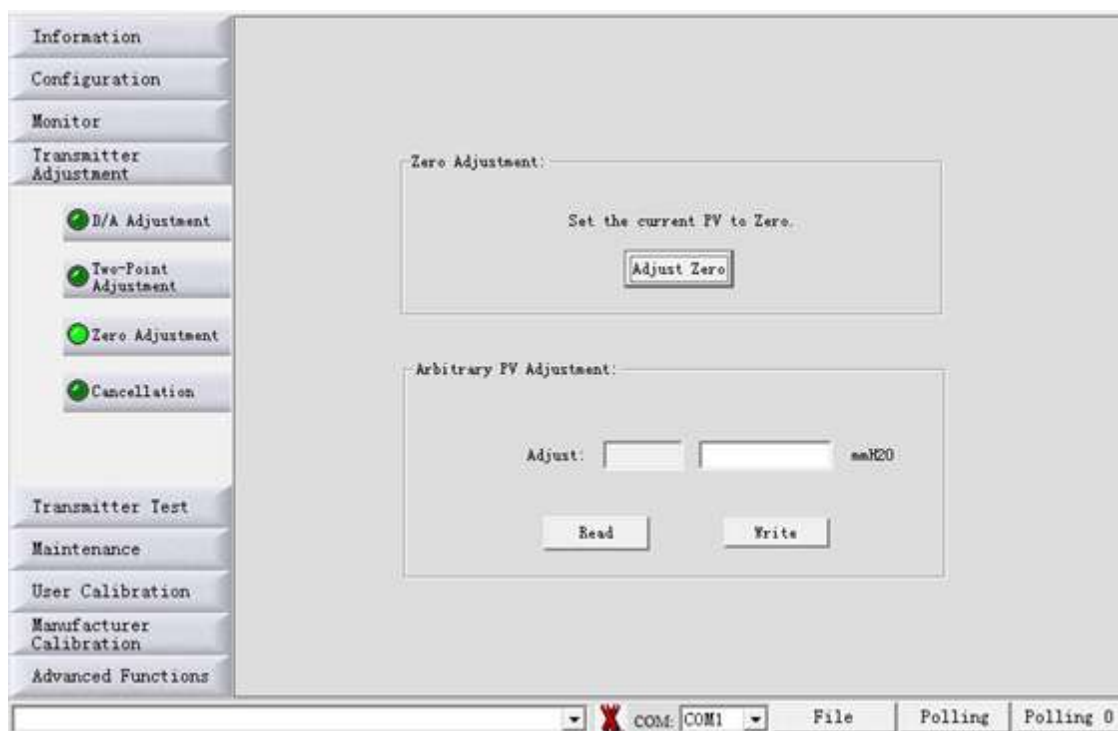

12. SOBRESSALENTES

A linha de instrumentos **F500** oferece uma ampla variedade de peças avulsas, também chamadas de peças sobressalentes. Praticamente todos os itens podem ser adquiridos isoladamente, através da lista de códigos a serem apresentados a seguir.

PRODUTO		
500-0010	: Tampa Cega - Universal	
	MATERIAL	
	A	: Alumínio
	PINTURA	
	1	: Padrão
	Z	: Especial (Ver Notas)
500-0010	A	1

PRODUTO		
500-0012	: Tampa Com Visor - Universal	
	MATERIAL	
	A	: Alumínio
	PINTURA	
	1	: Padrão
	Z	: Especial (Ver Notas)
500-0012	A	1

PRODUTO		
500-0016	: Carcaça Com Borneira Hart Para Transmissor De Pressão (Sem Tampas)	
	MATERIAL	
	A	: Alumínio
	PINTURA	
	1	: Padrão
	Z	: Especial (Ver Notas)
500-0016	A	1

PRODUTO		
500-0020	: Borneira Hart Para Transmissor De Pressão	

PRODUTO		
500-0024	: Suporte De Fixação Tipo U	
	MATERIAL	
	1	: Aço Carbono
	2	: Aço Inox
500-0024	1	

PRODUTO	
500-0028	: Flange Diferencial Em Aço Inox Com Sangria
PRODUTO	
500-0030	: Flange Manométrico Em Aço Inox
PRODUTO	
500-0032	: Castanha / Adpatador Em Aço Inox Com Parafuso
PRODUTO	
500-0036	: Sangria Em Aço Inox Para Flange
PRODUTO	
500-0038	: Parafuso Para Flange Em Aço Inox Com Porca
PRODUTO	
500-0040	: Parafuso Para Castanha Em Aço Inox
PRODUTO	
500-0060	: Placa Principal Hart Para Transmissor De Pressão
PRODUTO	
500-0014	: Anel De Vedação Da Tampa Cega / Com Visor - Buna N 7750
PRODUTO	
500-0016	: Anel De Vedação Do Tampão da Conexão Elétrica - Buna N 2117
PRODUTO	
500-0019	: Anel De Vedação Do Sensor Diferencial / Manométrico - Buna N 2136
PRODUTO	
500-0015	: Anel De Vedação Do Adapador / Castanha - Buna N 2116

PRODUTO			
500-000D	: Sensor Capacitivo Para Transmissor De Pressão Diferencial		
.	RANGE		
.	0	: -100 a 100 mmH ₂ O	
.	1	: -500 a 500 mmH ₂ O	
.	2	: -5000 a 5000 mmH ₂ O	
.	3	: -25000 a 25000 mmH ₂ O	
.	4	: -25 a 25 Kgf / cm ²	
.	5	: -68 a 68 Kgf / cm ²	
.	6	: -160 a 160 Kgf / cm ² (Sob Consulta).	
.	.	MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO	
.	1	: Aço Inox - Óleo Silicone	
.	.	MATERIAL DO CORPO DO SENSOR	
.	I	: Aço Inox	
500-000D	3	1	I

PRODUTO			
500-000M	: Sensor Capacitivo Para Transmissor De Pressão Manométrica		
.	RANGE		
.	0	: 0 a 100 mmH ₂ O	
.	1	: 0 a 500 mmH ₂ O	
.	2	: 0 a 5000 mmH ₂ O	
.	3	: 0 a 25000 mmH ₂ O	
.	4	: 0 a 25 Kgf / cm ²	
.	5	: 0 a 68 Kgf / cm ²	
.	6	: 0 a 160 Kgf / cm ² (Sob Consulta).	
.	.	MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO	
.	1	: Aço Inox - Óleo Silicone	
.	.	MATERIAL DO CORPO DO SENSOR	
.	I	: Aço Inox	
500-000M	3	1	I

PRODUTO			
500-000A	: Sensor Capacitivo Para Transmissor De Pressão Absoluta		
.	RANGE		
.	1	: 0 a 500 mmH ₂ O	
.	2	: 0 a 5000 mmH ₂ O	
.	3	: 0 a 25000 mmH ₂ O	
.	4	: 0 a 25 Kgf / cm ²	
.	5	: 0 a 68 Kgf / cm ²	
.	6	: 0 a 160 Kgf / cm ² (Sob Consulta).	
.	.	MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO	
.	1	: Aço Inox - Óleo Silicone	
.	.	MATERIAL DO CORPO DO SENSOR	
.	I	: Aço Inox	
500-000A	3	1	I

13. GARANTIA

O Transmissor de Pressão **F500**, possui garantia de 12 meses.

Tal garantia torna-se inválida uma vez detectadas as situações a seguir:

- Instalação incorreta do instrumento
- Utilização em aplicações indevidas
- Danos mecânicos por impactos
- Danos elétricos por consequências de avarias oriundas de outros instrumentos da planta industrial



© 2025 Calibra Automação Ltda, todos os direitos reservados.
A Calibra Automação Ltda não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos.

VERSÃO 2025

CALIBRA AUTOMAÇÃO

Sertãozinho / SP



comercial@calibraautomacao.com.br



+55 16 99423-4458